


السبائك

د. محمد عز الدهشان

السبيكة هي مزيج أو مخلوط من عنصرين أو أكثر شرط أن يكون أحدهما على الأقل فلزاً ، وتحضر السبائك بصهر عناصرها بالنسب الوزنية المطلوبة في فرن بمعزل عن الهواء لتجنب أكسدة أي من مكوناتها ، ثم يصب الناتج الصهر في قالب ويترك ليتجمد ، ويعرف الناتج باسم المحلول الجامد (Solid solution) ، وهو إسم مرادف للسبيكة نظراً لأن تحضير السبيكة قد تم بصهر مكوناتها معاً لتكون المحلول ، ولكنها تصب بعد ذلك وتترك لتتجمد حيث تستخدم كافة السبائك ، مثلها مثل العناصر الفلزية في صورة جامدة ، ويجب ألا يحدث أي تفاعل كيميائي بين مكونات السبيكة أثناء عملية الصهر أو التجمد ، وإلا كان الناتج مركب كيميائي وليس سبيكة حيث أن السبيكة هي خليط وليست إتحاداً كيميائياً .

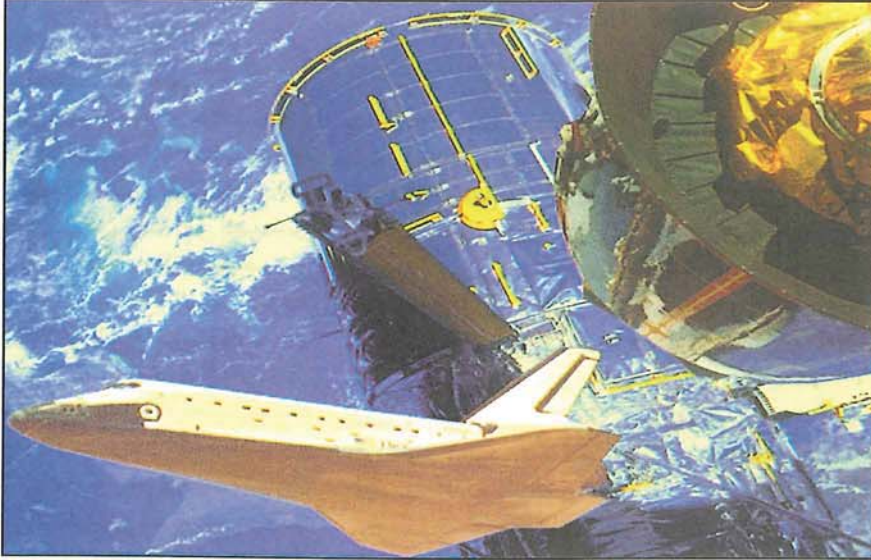

ويطلق على الفلز الأساسي في السبيكة- الفلز الأعلى تركيزاً (أو وزناً) - بفلز القاعدة (Base Metal) ، أو الفلز الأساسي (Parent Metal) وتأخذ السبيكة إسم ذلك الفلز ، ويعرف أيضاً بأنه الفلز المذيب (Solvent Metal) ويعرف العنصر (أو العناصر) السبائكية (Alloying Elements) ، وأيضاً تعرف باسم عناصر التسبيك (Alloying Agents) ، وللحصول على السبائك فلا بد أن تكون مكوناتها قابلة للإذابة بعضها في بعض في حالتها المنصهرة والجامدة .

تاريخ السبائك

يعد البرونز أول سبيكة عرفها الانسان، وقد أطلق ذلك الإسم على أحد الحقب الزمنية في تاريخ الإنسان ، وهي الحقبة التي تلت العصر الحجري ، والتي نشأت عندما تعرف الإنسان - وبالصدفة المطلقة - على جسم فلز يختلف عن بقية الأجسام الأخرى المحيطة به ، وليست هناك أية معلومات قطعية عن كيفية الحصول على هذه السبيكة ، وهي مكونة كما عرف بعد ذلك من النحاس كفلز أساسي والقصدير كعنصر سبائكي ، وعن تاريخ بداية هذه السبيكة أو مكان بداية تكوينها ، فهناك إعتقاد قوي أن ذلك بدأ في مصر القديمة وتعود إلى حوالي ٣٥٠٠ سنة قبل الميلاد ، وربما ساعد في تكوين البرونز في مصر وجود خامات عنصر النحاس والقصدير ، ممثلين بالكالكوبيريت - كبريت النحاس (Cu₂S) - والكاستريت - أكسيد القصدير (SnO₂) - متلازمين معاً في مواقع كثيرة في غرب الصحراء الشرقية بمصر والتي جابها المصريون القدماء طولاً وعرضاً بحثاً عن الذهب ، والنحاس ، ويحتمل أن معدن الكاستريت الذي جمع مع النحاس والذهب

وليم هال في عام ١٩٢٣م عندما قال " إننا نعيش في عصر السبائك " ، وأطلق على هذه الحقبة اسم " عصر Magal Age " إختصاراً لـ (Magensium Aluminium) ، ويمكن فهم ذلك على أساس الزيادة الكبيرة للغاية في استخدام سبائك فلزي المغنيسيوم والألمنيوم ، ويندر في الوقت الحاضر استخدام أي من المواد الفلزية في صورة فلز منفرد ، فيما عدا في التطبيقات الكهربائية والحرارية التي تستخدم إما فلز النحاس النقي أو بدرجة أقل فلز الألمنيوم ، ويرجع التوسع الكبير في استخدام السبائك إلى ماتمتع به من خواص تفوق بدرجة كبيرة خواص أي من عناصر السبيكة .

خواص السبائك

إن الهدف من إنتاج السبائك هو رفع المقاومة الميكانيكية للمادة الفلزية ، وأيضاً تحسين مقاومتها للتآكل ، وفي بعض الحالات الحصول على خواص بعينها ،

قد زج به في النار للتجربة ، أو بالصدفة ، مع النحاس ، ومن ثم كان الناتج هو البرونز ، ومما ساعد على استخلاص العنصرين من خاماتهما وإذابتهما معاً لتكوين خليط من الفلزين يعرف بالأصهري ، وهو ذو درجة حرارة إنصهار منخفضة .

ولقد وجد القدماء - بصرف النظر عن موقع إكتشافها - أن المادة الناتجة أعلى مقاومة وأفضل متانة ، ولهذا اتجهوا إليها بعد محاولتهم التعرف على خواصها ، وتوسعوا في استخدامها ، واستغنوا عن الحجارة ، وهكذا بدأ العصر البرونزي ، وبعد التوسع في صناعة البرونز تطلع الإنسان إلى مادة جديدة أفضل خواصاً وترضي تطلعاته المتنامية ، فكان الإتجاه إلى الحديد وسبائكه وخاصة أن أول حديد عرفه الإنسان كان في صورة سبيكة من الحديد والنيكل ، تتراوح نسبة النيكل فيه ما بين ٨٪ إلى ٢٠٪ .

ويحلو لبعض علماء المواد أن يطلق على العصر الذي نعيشه (عصر السبائك) ، وكان أول من أطلق ذلك الاسم العالم البريطاني

الشكل (٣) تأثير عنصر الكروم على معدل أكسدة سبائك الكوبلت ويظهر من الشكل (٤) تأثير مماثل لإضافة عنصر الألمنيوم لسبائك الحديد على معدل الكبريتة في خليط من غازي كبريتيد الهيدروجين وهيدروجين عند درجات حرارة مختلفة ، كما يوضح الشكل (٥) صورة فوتوغرافية تقارن بين سمك طبقة الأكسيد المتكونة علي سطح الحديد -٥٪ كروم ، وسبيكة الحديد -٢٥٪ كروم بعد أكسدتها لمدة ١٤٤ ساعة عند درجة حرارة ١٠٥٠ م ، ويظهر من الشكل بوضوح أهمية إضافة العنصر السبائكي بنسبة محددة للحصول على سبائك عالية المقاومة للتآكل .


● بعض الخواص الخاصة

تضاف بعض العناصر السبائكية إلى السبيكة بهدف تحقيق خواص معينة مثل رفع الخواص المغناطيسية وتحسينها ، ومن أمثلة ذلك إضافة الكوبلت إلى سبائك

حرارية يصل رقم فيكرز لصلادته إلى ٩٠٠ ، في حين أن رقم فيكرز لفلز الحديد النقي هو ٦٥ .

● تحسين مقاومة التآكل

يعد التآكل من المشكلات الخطيرة التي تتعرض لها العديد من العناصر الفلزية ، ويعد تكوين السبائك من هذه العناصر بإضافة عناصر سبائكية إليها من الأساليب الناجحة في مقاومة التآكل ، ومن أفضل العناصر السبائكية الفعالة في مقاومة التآكل الكهروكيميائي (عند درجات الحرارة المنخفضة) أو الكيميائي (عند درجة الحرارة العالية) كل من عنصر الكروم أو الألمنيوم ، ويوضح

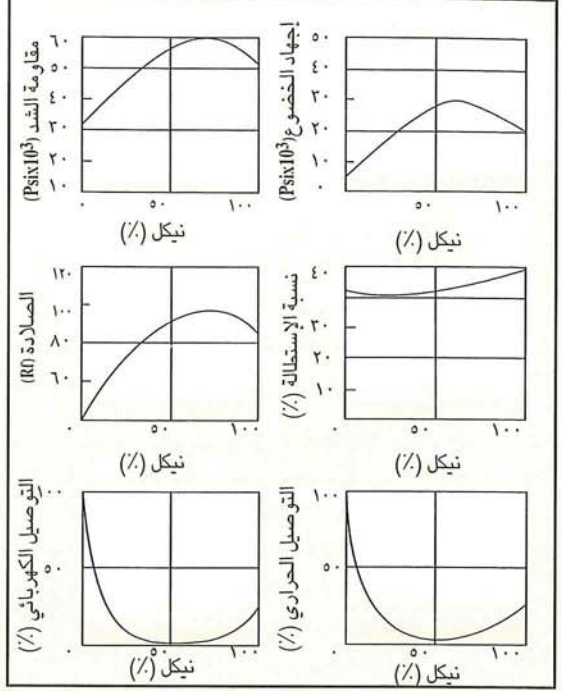


● شكل (١) تأثير إضافة النيكل إلى النحاس على الخواص الميكانيكية والفيزيائية.

ويمكن تفصيل ذلك فيما يلي :

● رفع المقاومة الميكانيكية

يوضع الشكل رقم (١) ، تأثير إضافة العنصر السبائكي إلى العنصر الأساسي لسبيكة النحاس - نيكل ، ويظهر من الشكلين الزيادة الكبيرة في زيادة كل من مقاومة الشد ، وإجهاد الخضوع والصلادة ، ويعد ذلك من الأمور المهمة للغاية للفلز نظراً لأن أول ما ينظر إليه أي مهندس في اختيار المادة هو مقاومتها للقوى الخارجة المؤثرة عليها ، ولكن يلاحظ من الشكل أن تحسن بعض الخواص يصاحبها من جهة أخرى تدني عدد من الخواص الأخرى ، حيث يظهر الإنخفاض الحاد في التوصيل الحراري والكهربائي لسبائك النحاس - نيكل ، وأيضاً تدني المطيلية (المقدرة بالنسبة المئوية للاستطالة ، وتعطي دلالة على قابلية المادة للتشكيل) ، ولهذا يراعى عند اختيار مادة لتطبيق معين الموازنة بين الصفات المختلفة ، شكل (٢) ، إضافة لذلك ، فإن تكوين السبائك يسمح بإجراء المعالجة الحرارية عليها ، في حين لا يمكن إجراء ذلك على العناصر الفلزية ، وهكذا يمكن رفع مقاومة السبيكة مرات عدة بعد معالجة حرارية ، فعلى سبيل المثال فإن رقم فيكرز لصلادة الفولاذ منخفض الكربون (حديد - ٠,٢٪ كربون) هي ١٠ ، وبعد معالجة

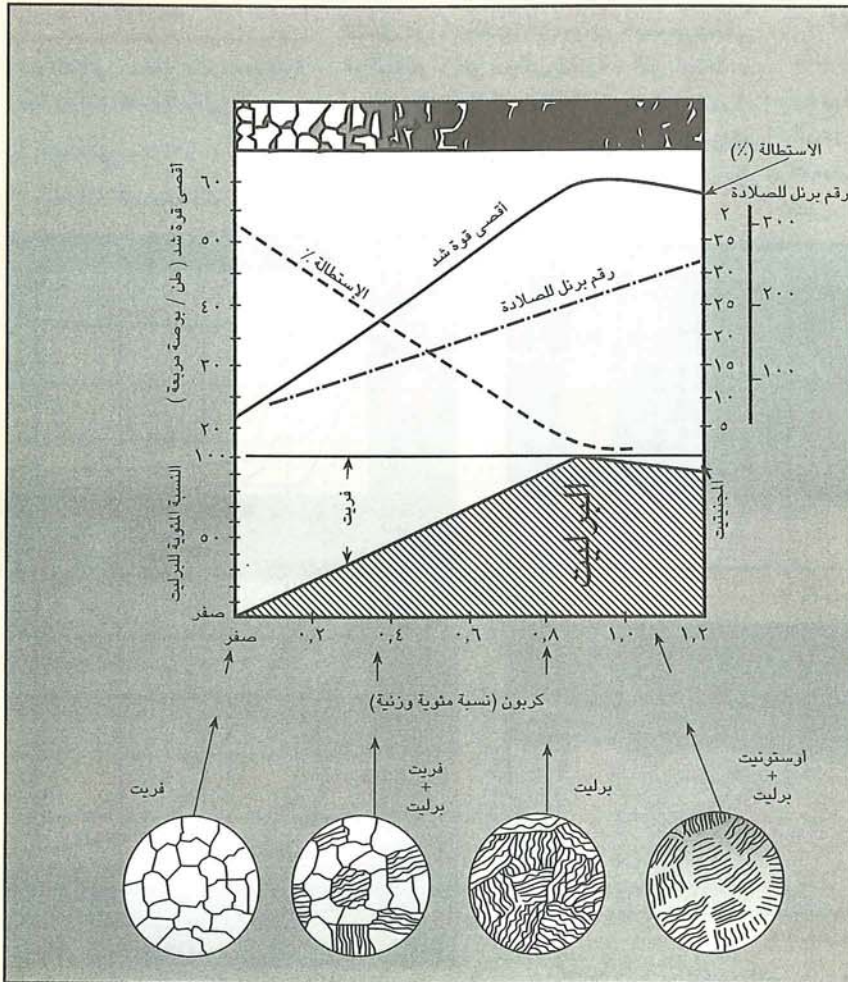

● شكل (٢) تأثير نسبة الكربون على التركيب البنائي للفولاذ وخواصه

السبائك المصبوبة ، وتقسم سبائك العنصر نفسه بين المجموعتين ، وعلى سبيل المثال ، سبائك النيكل المتفوقة الطروقة ، وسبائك النيكل المتفوقة المصبوبة .

● الاستخدام

تقسم السبائك عامة ، أو سبائك العنصر الواحد على أساس التطبيقات المستخدمة فيها ، وعلى سبيل المثال ، سبائك لحام المونة وسبائك المحامل .

● عدد العناصر السبائكية

يقوم التقسيم في هذه الحالة على أساس مجموعة عناصر السبيكة ، فهناك السبائك الثنائية ، وهي مكونة من عنصرين وسبائك ثلاثية ، مكونة من ثلاثة عناصر .. الخ ، ويصل عدد العناصر في بعض السبائك إلى عشرة عناصر أو ربما أكثر .

أهم السبائك التجارية

تتوافر الكثير من السبائك التي تعرف بأسماء تجارية أو رموز أو بأرقام معينة ، وهي إما سبائك حديدية - الفولاذ وحديد الزهر - أو سبائك غير حديدية مثل سبائك النحاس مثل النحاس الأصفر (Brass) أو البرونز (Bronze) ، وسبائك النيكل مثل


سبائك وحيدة الوجه ، وسبائك ثنائية الوجه .. الخ ويوضح الشكل (٦) التركيب البنائي الداخلي لسبيكة وحيدة الوجه والأخرى ثنائية الوجه ، وفي الأولى يكون التركيب البنائي متجانس في كامل المقطع ، بينما يوجد تركيبان مختلفان في السبائك ثنائية الوجه .

● الفلز الأساسي

تقسم السبائك طبقاً للفلز الأساسي في السبائك الفلزية (الفلز الأب) وتعرف السبيكة باسم هذا الفلز ، على سبيل المثال ، سبائك الألمنيوم ، وسبائك النحاس .. الخ .

● طريقة التشكيل

يلعب التشكيل دوراً مهماً في استخداماتها بعد التشكيل ، وتقسم سبائك العنصر نفسة إلى سبائك طروقه ، وهي السبائك التي تشكل في حالتها الجامدة بالطرق أو الحدادة ، أو البثق ، أو الدلفنة ، وسبائك مصبوبة ، وهي السبائك التي تشكل في حالتها المنصهرة بصبها في قوالب الرمل أو قوالب دائمة .. الخ ، ويعتمد أسلوب تشكيل السبيكة على مطيليتها ، فالسبائك عالية المطيلية يطلق عليها السبائك الطروقة ، أما منخفضة المطيلية فهي

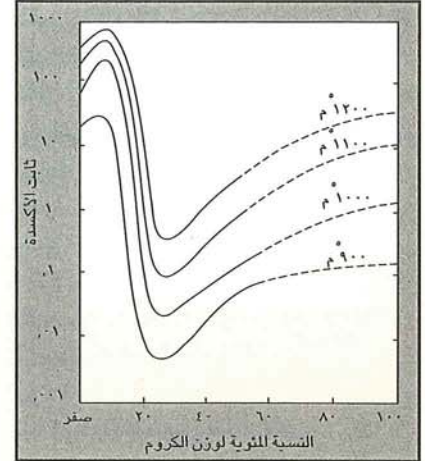

● شكل (٢) منحنى الإتران الحراري لسبيكة الكوبلت - كروم المؤكسدة في الهواء عند درجات حرارة مختلفة .


الحديد ، أو الحصول على الصلادة الحمراء (صلادة عند درجة الحرارة العالية) في فولاذ العدد ، ويتحقق ذلك بإضافة عنصري الفانديوم والتنجستن إلى هذه السبائك .

أنواع السبائك


تقسم السبائك إلى مجموعات مختلفة اعتماداً على عدة عوامل أهمها مايلي :

● التركيب البنائي

تقسم السبائك في هذه الحالة إلى

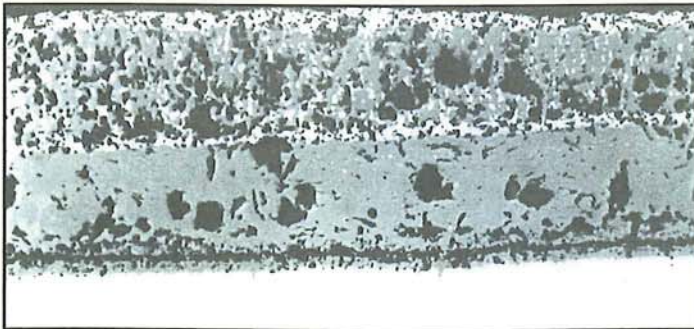


● (أ) حديد - ٥% كروم .

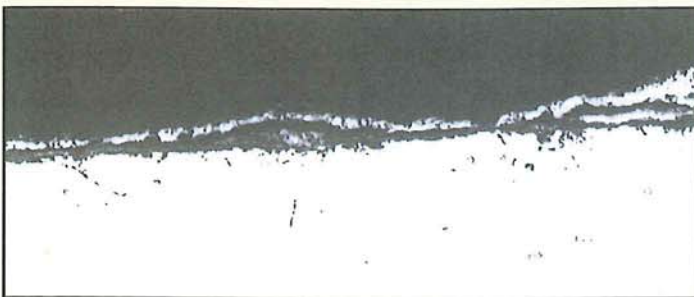

● (ب) حديد - ٢٥% كروم .

● شكل (٥) مقارنة بين الأكسيد المتكون على سبيكتي حديد بعد الأكسدة لمدة ١٤٤ ساعة عند درجة الحرارة ١٠٥٠م ..

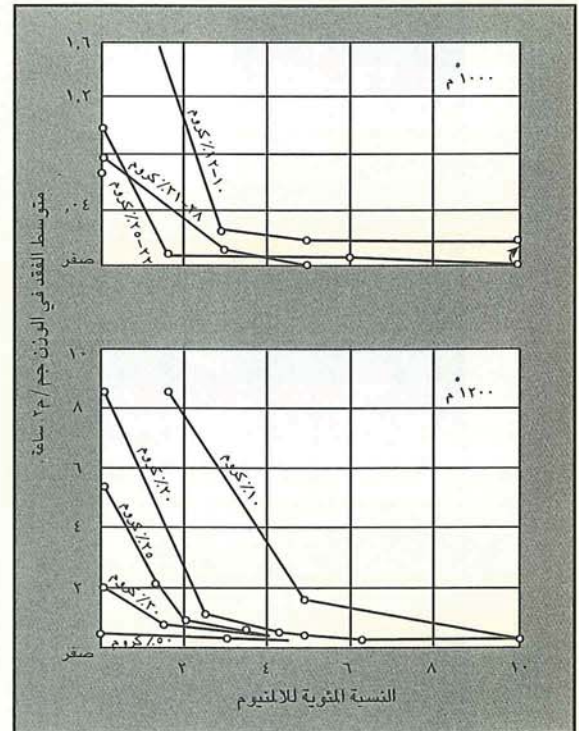

● شكل (٤) تأثير إضافة الألمنيوم إلى سبائك الحديد - كروم على معدل الكبرنة عند درجات الحرارة ١٠٠٠م و ١٢٠٠م لمدة خمس ساعات .



فهو إما فولاذ منخفض السبائكية عندما لا تزيد نسبة العناصر المضافة عن ٦٪، وفولاذ عالي السبائكية عندما تزيد نسبة العناصر عن ٦٪.

ومن أهم أنواع الفولاذ عالي السبائكية الفولاذ المقاوم للتآكل (Stainless Steel) وهو فولاذ يضاف إليه فلز الكروم بنسبة ١٢٪ أو أكثر حيث يعمل الكروم على إضافة طبقة رقيقة من أكسيد الكروم تمنع استمرار التآكل، وتوجد ثلاثة أنواع من الفولاذ المقاوم للتآكل اعتماداً على تركيبها البنائي ونسبة ونوع العناصر السبائكية، وهي كما يلي:

١- فولاذ حديدي مقاوم للتآكل: وهو سلسلة من الفولاذ عالي السبائكية تركيبها البنائي الدقيق من الحديد ويحتوي على الكروم بنسب تتراوح ما بين ١٢٪ إلى ٢٨٪، ونسبته منخفضة من الكربون (٠,٨-٠,٣٪) ومنجنيز في حدود ١٪ إلى ١,٥٪، و ٠,١٪ سيليكون، ويضاف إليه أحياناً نسبة من النيتروجين أو السيليونيوم لتحسين قابليته للتشغيل بالماكينات.

ويستخدم الفولاذ المذكور بكثرة في أجزاء زينة السيارات والمعدات ذاتية الحركة، وعوادم السيارات، وأغلفة المحولات والمكثفات، وموزعات الأسمدة الجافة، وسلال وصناديق التلوين، وغرف الاحتراق، وقضبان التقلب والصمامات.

٢- فولاذ أوستونيتي مقاوم للتآكل: وهو فولاذ سبائكي ذو تركيب بنائي من الأوستونيت، وتتراوح نسبة الكروم فيه ما بين ١٧٪ إلى ٣٠٪، ويحتوي على نيكل بنسبة ٧٪ إلى ٢٠٪، وكربون بنسبة ٢,٥٪ مع فلز المنيوم وعناصر أخرى.

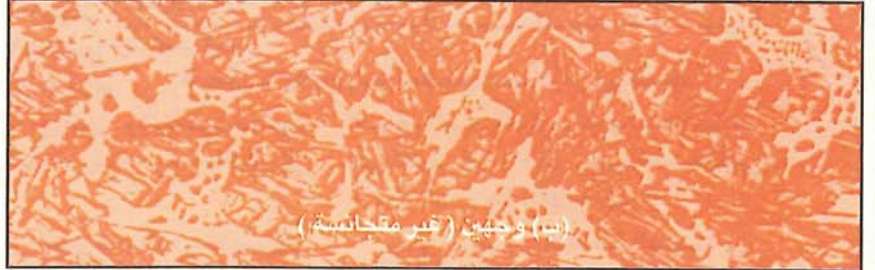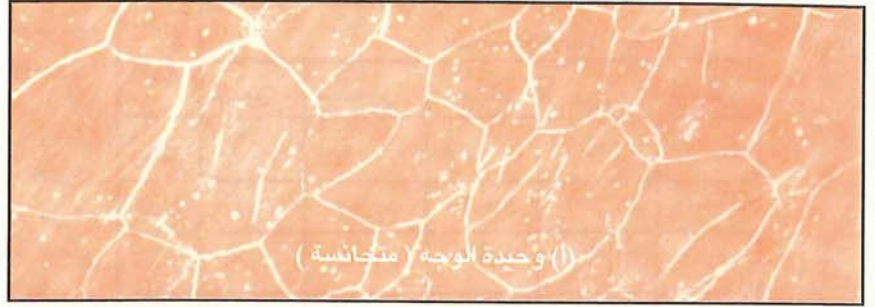

● شكل (٦) تقسيم السبائك طبقاً لتركيبها البنائي الداخلي.

الكهربائي والحراري فضلاً أنها تقلل بنسبة كبيرة الانفاذية المغناطيسية.

يقسم الفولاذ الكربوني إلى عدة مجموعات حسب نسبة الكربون، ويوضح الجدول (١) تلك المجموعات وإستخدامات كل واحدة منها.

- الفولاذ السبائكي: وهو فولاذ كربوني أضيفت إليه بعض العناصر السبائكية للتغلب على نواحي القصور في الفولاذ الكربوني والمتمثلة في محدودية مقاومته الميكانيكية وضعف مقاومته للتآكل، إضافة إلى صعوبة معالجته حرارياً، ومن أهم العناصر السبائكية المضافة للفولاذ المذكور، الكروم، النيكل، الموليبدنوم، والنحاس، ونسب قليلة من الزركونيوم أو التيتانيوم أو النيوبيوم.

ينقسم الفولاذ السبائكي إلى مجموعتين حسب نسبة العناصر السبائكية المضافة،

سبائك النيكل المتفوقة (Nickel superalloys)، والمونيل (Monel)، ونستعرض في هذا الجزء عدداً من أهم السبائك التجارية وذلك كما يلي:

● السبائك الحديدية

السبائك الحديدية عبارة عن سبائك أساسها فلز الحديد، وهي تنقسم إلى مجموعتين وذلك كما يلي:-

● الفولاذ: وينقسم إلى نوعين هما:-

- الفولاذ الكربوني (Carbon Steel): ويعرف أيضاً بالفولاذ الكربوني السادة (Plain Carbon Steel) وكان يعرف قديماً في الورش بإسم فولاذ الماكينات (Machine Steel) حيث لا يزال هذا المصطلح مستخدماً للفولاذ منخفض الكربون سهل التشكيل، وهو عبارة عن سبيكة من الحديد بنسب كربون تتراوح ما بين ٠,٤٪ إلى ١,٧٪ إضافة إلى نسب من الشوائب: ١,٦٥٪ منجنيز، ٠,٦٪ سيليكون، و ٠,٦٪ نحاس، ٠,٢٪ كبريت (حد أقصى)، ٠,٤٪ فوسفور (حد أقصى).

تحدد خواص الفولاذ الكربوني بنسبة الكربون المضاف حيث تزيد كل من المقاومة والصلادة ولكن في الوقت نفسه تنخفض المطيلية بزيادة نسبة الكربون، شكل (٢) وعلاوة على ذلك فإن زيادة نسبة الكربون تقلل كل من قابلية الفولاذ للتشكيل بالماكينات وقابلية اللحام، كما تؤدي إلى تخفيض مقاومة التآكل والتوصيل

الإستخدامات	نسبة الكربون	الفولاذ
الأنابيب المشكلة بالسحب، والقضبان، والأسلاك، والمسامير والبراشيم، وشرائط الكبس المدلفنة على الساخن	طري	طري خامد
فولاذ الهيكله السطحي، والمرجل، وصفائح السفن، والتوصيلات والقضبان. جميع التطبيقات الهندسية المشكلة بالحدادة، والاعمدة	متوسط الكربون	طري
المرقعية، وأعمدة المحاور، والأواح عوارض الوصل. قضبان السكك الحديدية، والحبال السلكية،	متوسط الكربون	متوسط الكربون
المناشير الشريطية، وقوالب التشكيل بالحدادة. الأزاميل، وشفرات القص، وأدوات التخريم، ومعدات الخراطة.	متوسط الكربون كربوني خاص	عالي الكربون

● جدول (١) تقسيم الفولاذ حسب نسبة الكربون وأهم إستخدامات كل صنف.

النوع	المكونات (%)			
	كربون	سيليكون	منجنيز	كبريت
رمادي	٤,٥ - ٢,٥	٣,٥ - ١,٥	١,٥ - ٢,٥	٢,٥ - ٠,٢
أبيض	٢,٦ - ١,٨	١,٩ - ٠,٥	٠,٨ - ٠,٢٥	٠,٢ - ٠,٠٦
طروق	٢,٦ - ٢,٥	١,٦ - ١,١	١,٥ - ٠,٢٥	٠,١٨ (*)
مطيل	٤,٥ - ٢,٥	٢,٨ - ١,٨	١,٥ - ٠,١٥	٠,٣ (*)

المشبع بينما تحتوي (*) أقصى قيمة
معظم أنواع حديد الزهر

● جدول (٢) أنواع ونسبة مضافات حديد الزهر غير السبيك.

الأسطح المعرضة للبلى والحت ، ومما يساعد على تكوين الجرافيت وجود السيليكون الذي تتراوح نسبة ما بين ٥. إلى ٣,٥٪.

وعلى الرغم من المنافسة الشديدة بين حديد الزهر من جهة ، والمواد الهندسية الأخرى من جهة ثانية إلا أن حديد الزهر قد أثبت تفوقه الشديد إقتصادياً عن جميع هذه المواد ، كما أثبت أنه أنسب المواد لآلاف التطبيقات الهندسية المهمة ، والتي يصعب استخدام أية مادة أخرى بديلة عنه ، ومن أهم استخدامات حديد الزهر : صناعة السيارات ، والمركبات ، ومعدات صناعة الحديد ، والفولاذ ، والمباني ، والاستخدامات المنزلية ، وأنباب الماء والغاز والهواء ، والأغراض الهندسية الثقيلة ، والماكينات ، ومعدات السكك الحديدية ، والمعدات الزراعية .. الخ .

- حديد الزهر السبائكي : وهو حديد زهر رمادي يحتوي على عنصر سبائكي بنسبة أعلى من ٣٪ ، وقد تكون الإضافات السبائكية من عنصر واحد أو من أكثر من

على الأقل ٢٪ كربون ، وتتفاوت نسبة المنجنيز والكبريت ، وينقسم حديد الزهر إلى مايلي :


- حديد زهر غير سبيك : وينقسم إلى رمادي ، وأبيض ، وطروق ، ومطيل ، جدول (٢) ، ويوجد الكربون فيه إما حرراً على هيئة جرافيت ، كما في حالة حديد الزهر الرمادي وإما متحداً - كربيد الحديد (السمنتيت) - كما في حالة حديد الزهر الأبيض ، وقد توجد كذلك جزئيات غير متحدة (حرة) ، شكل (٧).

وتعد نسبة الكربون العالية ووجود الجرافيت في حديد الزهر السمات المميزة له ، ويساعد المحتوى الكربوني العالي في زيادة سيولة الحديد ، وبالتالي سهولة صهره ، كما أن وجود الجرافيت أثناء الصب يعمل على معادلة تقلص الفلز أثناء التبريد ، ولهذا تكون مصبوبات حديد الزهر سليمة وخالية من أية عيوب ، كما يساعد وجود الجرافيت في تسهيل التشغيل بالماكينات ، وله قابلية لإمتصاص الاهتزازات ، ويساعد في تزليق

ويمتاز هذا النوع من الفولاذ بمتانته التي تزداد بالدلفته وعدم مغناطيسيته ولكن يعاب عليه ضعف مقاومته للتآكل على حدود الحبيبات ، ولذلك تضاف إليه بعض العناصر السبائكية شديدة الألفة للكربون أو تحفيظ نسبة الكربون فيه ، ويعد الفولاذ المذكور من مواد الانشاءات المفضلة ويستخدم في كثير من التطبيقات أهمها : عربات السكك الحديدية ، أجسام الشاحنات ، والطائرات ، وأجهزة تصنيع الاغذية ، ومعدات الطبخ ، ومعدات تقطير الزيت ، ومعدات تصنيع المواد الكيميائية ، والأوعية المستخدمة عند درجة حرارة التجمد.

٣- فولاذ مارتن زيتي مقاوم للتآكل : ويشبه في مكوناته الفولاذ الحديدي المقاوم للتآكل ولكن تزيد نسبة الكربون فيه لتصل إلى ١,١٪ ، ويحصل على هذا النوع من الفولاذ بالمعالجة الحرارية عن طريق التسخين إلى درجة حرارة ٩٠٠م ثم التبريد المفاجئ السريع . ويتمتع هذا النوع من الفولاذ بجانب مقاومته للتآكل بمقاومة ميكانيكية عالية ، ولذا فهو يستخدم في صناعة التربينات ، وزعانف التربينات الغازية ، وأجزاء الماكينات ، وعمود إدارة المضخات ، وأجهزة ومعدات الجراحة ، وقوالب تشكيل الزجاج ، وأجزاء من الطائرات وماكينات تصنيع الورق.

● حديد الزهر : (Cast iron) : ويطلق على عدد كبير من سبائك ثلاثية مكونة من حديد ، وكربون وسيليكون ، ويقسم إلى خمس مجموعات أساس هي : حديد الزهر الرمادي ، وحديد الزهر المطيل ، وحديد الزهر

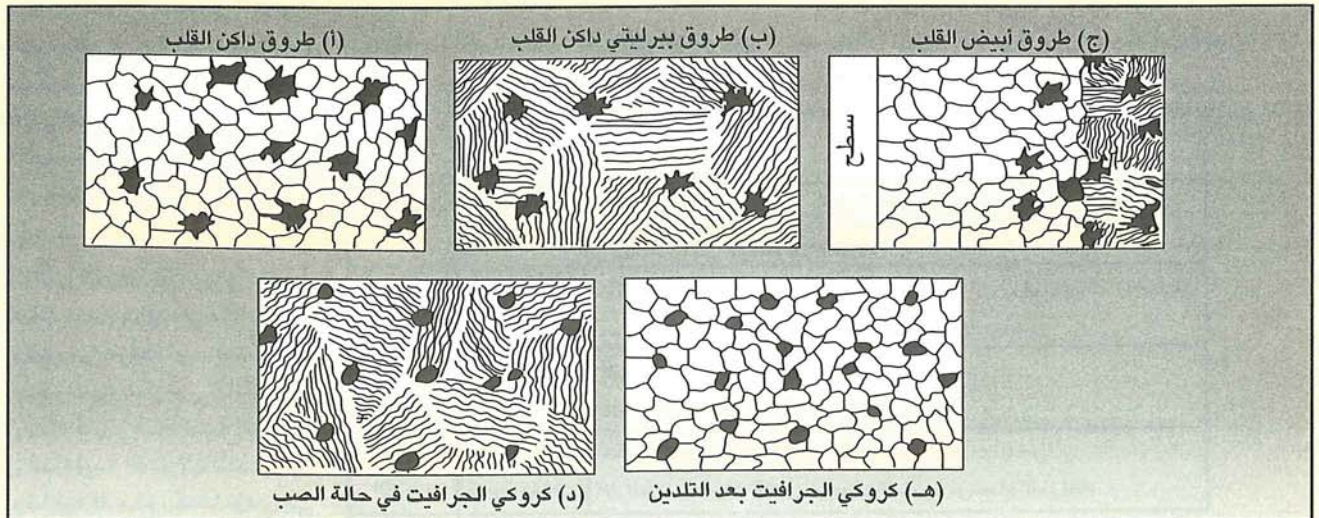

● شكل (٧) التركيب البنائي لأنواع مختلفة من الحديد الزهر

وإن كان التطبيق يتوقف على نسبة النيكل ، ويوضح الجدول (٤) عدداً من سبائك هذه المجموعة مع بيان أهم استخداماتها .

✳ فلز مونيل (Monel Metal) : وهي سبيكة من النيكل - نحاس تتكون من ٦٧٪ نيكل ، و ٢٨٪ نحاس ، و ٥٪ من عناصر الحديد ، والمنجنيز ، والسيليكون ، وتنتج هذه السبائك إما في صورة مصبوبة أو صورة طروقة ، ويمكن تكوينها بعد تشكيلها على البارد ، وتمتاز هذه السبائك بمقاومة عالية للتآكل ، حيث تقاوم تأثير كثير من الأحماض ، وتحفظ ببريق سطحها تحت تأثير كثير من العوامل المحيطة ، ولهذا تستخدم في صناعة الأجزاء المعرضة للمواد الكيميائية ، ولأية تطبيقات تتطلب بجانب مقاومة التآكل لونا أبيضاً جميلاً .

عناصر سبائكية ، فيما عدا عنصري الزنك والنيكل ، نظراً لأن سبائك نحاس - زنك تعرف بالنحاس الأصفر ، أما سبائك النحاس - نيكل فيطلق عليها سبائك الكوبرنيكل ، ويوضح الجدول (٣) بعض سبائك برونز الفوسفور وأهم استخداماتها .

✳ سبائك النحاس نيكل (Cupro nickel Alloy) : وهي سبائك أساسها النحاس يضاف إليها النيكل ، وهما يكونان معاً محلولاً جامداً بأية نسب بينهما ، وتتراوح نسبة النيكل في سبائك النحاس نيكل ما بين ٥٪ ، إلى ٤٠٪ ، وتمتاز بالمطيلية وقابلية الطرق ، ومقاومتها للتآكل عالية جداً ويحول إضافة النيكل إلى النحاس إلى اللون الأبيض الوردى ، ويمكن الوصول إلى اللون الأبيض الناصع بإضافة كمية صغيرة من الكوبلت إلى هذه السبائك ، وتستخدم هذه السبائك في تطبيقات عديدة ،

عنصر ، ومن أهم العناصر السبائكية المضافة لحديد الزهر السبائكي السيليكون ، والنيكل ، والكروم ، والنحاس ، والألمنيوم ، وتوجد عدة أنواع من حديد الزهر السبائكي هي : حديد الزهر عالي السيليكون ، وحديد الزهر عالي الكروم ، وحديد الزهر عالي النيكل .. الخ ، وتهدف العناصر السبائكية المضافة إلى رفع المقاومة الميكانيكية لحديد الزهر ، وتحسين مقاومته ، ومنع تكوين القشور السطحية .

ويستخدم حديد الزهر السبائكي في صناعة الأجزاء المعرضة للأوساط الآكلة وبخاصة المضخات والصمامات في الأوساط الحمضية .

● السبائك غير الحديدية

يطلق هذا الإسم على جميع السبائك التي لا يكون أساسها العنصر الأب أو الأساس فلز الحديد ، وتمثل هذه السبائك كم ضخمة وهائل من السبائك ، فهناك سبائك الألمنيوم ، وسبائك التيتانيوم ، وسبائك المغنيسيوم ، وسبائك الكوبلت ، وسبائك النيكل ، وسبائك النحاس .. الخ ومن هذه السبائك مايلي :

✳ نحاس أصفر (Brass) : وهو مجموعة من سبائك النحاس - زنك ، تصل نسبة الزنك فيها إلى ٤٠٪ ، وهي سبائك ذات خواص ميكانيكية جيدة ، تجمع بين مقاومة الشد العالية والمطيلية المرتفعة ، بالإضافة إلى مقاومتها للتآكل ، هي ذات ألوان جذابة وجميلة ، حيث يكون لونها أحمر عند نسب منخفضة من الزنك ، وتتحول إلى اللون الأصفر عند زيادة نسبة الزنك إلى ٢٨٪ ، ومعاملتي توصيلها الحراري والكهربائي عاليين ولكن يعيب هذه السبائك صعوبة تشكيلها على الساخن ، حيث تفشل في مدى درجات الحرارة ما بين ٣٠٠ إلى ٧٥٠ م .

وتعرف هذه السبائك أحياناً بأسم نحاس الطلقات ، نظراً لاستخدامها بكثرة في صناعة غلاف (ظرف) الطلقات النارية ، كما تستخدم أيضاً في أغراض كثيرة منها شبكات أنابيب مياه التدفئة المنزلية .

✳ البرونز : ويعد أول السبائك التي عرفها الإنسان وكانت تتكون في ذلك الوقت من النحاس والقصدير ، ولكن هذا التعبير لم يعد مقصوراً على سبائك النحاس - قصدير ، وإنما يطلق على سبائك النحاس مع أية

رقم السبيكة	المكونات	الإستخدامات
٥٠٥	نحاس - ١,٢٥٪ قصدير، وآثار من الفوسفور	التوصيلات الكهربائية القابلة للثني ، وخطوط الضغط العالي
٥١٠	نحاس - ٥٪ قصدير ، وآثار من الفوسفور	أجهزة الصناعات الكيميائية ، ومكثات النسيج ، وقضبان اللحام ، وأجزاء الجامع ، والأنابيب ، والمثبتات
٥١١	نحاس - ٤,٢٪ قصدير - ٢٪ فوسفور	كراسي تحميل الكباري ، وأسلاك الفرش ، والألواح المثقبة ، وماكينات النسيج ، وأجزاء الفتح والقفل ، وأذرعة الضغط ، وأجزاء الجمالون
٥٢١	نحاس - ٨,٥٪ قصدير، وآثار من الفوسفور	الأغراض العامة الأكثر صعوبة لإستخدام سبائك النحاس الأسلاك الثقيلة والألواح المعرضة للضغط ، والأواح وامتدادات
٥٢٤	نحاس - ١٠٪ قصدير، وآثار من الفوسفور	الكباري ، ولاغراض المظهر الطيب ، ومقاومة جيدة للتآكل والبلى

● جدول (٣) مكونات وإستخدامات بعض سبائك برونز الفوسفور.

رقم السبيكة	المكونات (%)				أهم الإستخدامات
	نحاس	نيكل	حديد	بيرليوم	
٧٠٦	٨٨,٧	١٠	١,٢	-	أجهزة تحلية المياه المالحة (ألواح المكيفات ، أنابيب المكثفات والمقطرات والمنجزات والمبادلات الحرارية)
٧١٠	٧٩,٠	٢١,٠	-	-	ألواح المكثفات ، ويايات كهربائية ، وأنابيب المبخرات ، والمبادلات الحرارية
٧١٥	٧٠,٠	٣٠,٠	-	-	كما في سبيكة ٧٠٦
٧١٧	٦٧,٨	٢١,٠	٧,٠	٥,٠	التطبيقات التي تحتاج الى مقاومة شد عالية ، والمقاومة للتآكل مثل غلاف المسماع المائي ، وأسلاك مرسى السفن ، والحواجز المصنوعة على شكل حلقات ومسامير ودبابيس في كابلات الهاتف
٧٢٥	٨٨,٢	٩,٢	-	-	الوصلات ، واليايات ، ومفاتيح وسبائك اللحام

● جدول (٤) مكونات وأهم إستخدامات سبائك النحاس نيكل.