

النيكل

د. يوسف حسنه يوسف

ومقاومة التآكل عند مدى واسع من درجات الحرارة، فهو مثلاً يدخل في صناعة الحديد والصلب، فضلاً عن أن سبائكه تلعب دوراً هاماً في صناعة المركبات الفضائية وغيرها من الصناعات ذات الصلة.

● الخواص الفيزيائية

تعتمد الخواص الفيزيائية للنيكل على درجة نقاوته، فالفلز عالي النقاوة يتميز بأنه قابل للطرق والسحب متوسط الصلادة، ومتين، وشديد المقاومة للتآكل في وسائل عديدة، ويوضح الجدول (١) بعض الخصائص الفيزيائية لفلز النيكل.

● الخصائص الكيميائية

تشابه الخصائص الكيميائية لفلز النيكل بشكل عام مع خصائص وصيفيه الحديد والكوبالت، غير أن الصفات التالية

وقد ساعد التشابه الكبير بين الفضة وسبائك النحاس - نيكيل المعروفة (بالنحاس الأبيض) التي كان يتجهها الصينيون منذ العصور الوسطى في ازدهار تجارة النيكل، خاصة وأن السبيكة المشار إليها أقل ثمناً من الفضة، حيث شهدت الفترة من ١٨٣٩ إلى ١٨٤٠م إنتاج كميات تجارية من تلك السبيكة في ألمانيا وإنجلترا، أطلق عليها الفضة الألمانية (German Silver) أو فضة النيكل (Nickel Silver) لاحقاً.

تلا ذلك تطور هام في صناعة السبايد المحتوية على النيكل عندما أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عام ١٨٥١م عملة من سبيكة نحاسية تحتوى على ١٢٪ نيكيل، ثم تبعتها دول أخرى لتزدهر تجارة النيكل بشكل ملحوظ.

خواص النيكل

النيكل (Ni) عبارة عن فلز أبيض فضي له رقم ذري (٢٨) وكتلة ذرية (٥٨٧١)، ويوجد في الطبيعة على هيئه خمسة نظائر مستقرة هي: ^{58}Ni ، ^{60}Ni ، ^{61}Ni ، ^{62}Ni ، ^{64}Ni ، بنسب مئوية مقدارها 97.8% ، 1.2% ، 0.9% ، 0.3% ، على التوالي، كما يمكن إنتاج نظائر مشعة صناعياً بعداد كتالية ^{57}Ni ، ^{56}Ni ، ^{59}Ni ، ^{60}Ni ، ^{62}Ni ، ^{65}Ni ، ^{67}Ni . تتبع أهمية النيكل من كونه أنه يمكن أن يدخل في إنتاج عدد من السبايد لتحسين صفاتها العامة مثل زيادة الصلادة والمثانة.

جدول (١) بعض الصفات الفيزيائية لفلز النيكل.

القيمة والوحدة	الخاصية
١٤٥٥ م	درجة حرارة الإنصهار
٢٧٣٠ م	درجة حرارة الغليان
٤٥٢ جول/جم/ Kelvin	السعه الحرارية (صفر-١٠٠) ^١ م
٣٠٢ جول/جم	حرارة الإنصهار (صفر-١٤٥٥) ^١ م
١٠١٢,٣ كلفن	معامل التعدد (صفر-١٠٠) ^١ م
٨٨,٥ واط/م	الناقله الحرارية (صفر-١٠٠) ^١ م
٦٦,٩ ميكرو أو姆/م	المقاومة الكهربائية (صفر-٢٠) ^١ م

الف الصينيون النيكل - دون أن يكتشفوه - قبل الميلاد (العصور الوسطى) كمكون أساس لمادة "باي - ثنق" (Pai-Thung) التي تعنى النحاس، الأبيض، والتي تتكون من ٤٠٪ تحس، ٣٢٪ نيكيل، ٢٥٪ زنك، ٣٪ حديد، وتشبه الفضة في شكلها. ومنذ ذلك الحين لم تظهر مادة (باي - ثنق) في أوروبا إلا بعد النصف الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي وبكميات قليلة. وقد كان الإعتقاد السائد في أوروبا آنذاك أن النيكل نفسه هو خام النحاس، بسبب التشابه الكبير بينهما في الشكل الخارجي والمظهر الطبيعي، ولهذا السبب لم يكن من السهل اخترال خام النيكل لانتاج الفلز مما جعل الألمان يطلقون على الخام اسم "كيفر - نيكيل" (Kupfer-Nickel) حيث ترافق كلمة Nickel (نيكل) بالألماني كلمة نحاس بينما تعني كلمة Kupfer (الألماني) "الشيطان" وقد جاءت تلك التسمية لاعتقاد الناس حينها أن الشيطان لا يسمح باستخلاص النحاس من تلك الخامه مما جعلهم يعتقدون أن تلك المادة الجديدة عبارة عن نحاس زائف، وقد كان هذا الإعتقاد سبباً في الإكتفاء بكلمة Nickel (نيكل) كاسم لهذا الفلز بواسطة العالم السويدي أكسيل كرونستاد (Axel Cronstedt) الذي أفلح في استخلاص فلز النيكل - ولكن بصورة غير عالية النقاوة - من خام الجرسدورفait والتعرف عليه عام ١٧٥١م، وفي عام ١٧٧٥م من التعرف بيرجمان (Bergmann) على النيكل كفلز منفصل يختلف عن النحاس. تلا ذلك عام ١٨٠٤م استخلاص فلز النيكل بدرجة نقاوة عالية بوساطة الكيميائي ريتشر (Richter) مما جعله يلم بتقاصيل أكثر عن صفاتاته الكيميائية، والفيزيائية ممهداً الطريق لوضع الفلز ضمن المجموعة الفرعية الثامنة من مجموعات العناصر الانتقالية التي تقع بين المجموعتين الرئيسية الثانية والثالثة من الجدول الدوري للعناصر، بعد الحديد والكوبالت، اللذين يشبهانه في كثير من الصفات.

النيكل

التجوية تحول أغلب صخور البريدوتايت إلى السيربنتين (Serpentine) - سيليكات مغنيسيوم مائية - حيث يختلط مع الأوليفين، ليتم تحويلها في وجود الماء وثاني أكسيد الكربون إلى محاليل مغنيسيوم وحديد ونيكل وغررويات السيليكا، وسرعان ما يتحول الحديد إلى رواسب الجيوثايت (Geothite) والهيماتيت (Hematite) بوساطة الأكسدة عند تعرضه للهواء، وتبقي محاليل المغنيسيوم والنيكل وغررويات السيليكا، حيث تنتقل مع الماء إلى أسفل طبقات التربة أو الصخور المسامية وهي على هيئة مواد حمضية قابلة للتعادل متى ما تهيا لها ظروف التفاعل مع مواد قلوية في الصخور أو التربة. وعند تعادل هذه المحاليل فإنها تتربس على هيئة سيليكات مائية من النيكل والمغنيسيوم.

توجد خامات النيكل الأكسجينية في أستراليا، والبرازيل، وكوبا، وكلدونيا الجديدة، والدومينيكان، والميونان، وإندونيسيا، ويوغسلافيا السابقة، والإتحاد السوفيتي السابق.

استخلاص النيكل

تختلف طرق استخلاص فلز النيكل حسب طبيعة الخام - كبريتيدي أم أكسجيني - وتركيز النيكل فيه، وكمية وأنواع الشوائب المصاحبة. ويمكن تقسيم تلك الطرق حسب نوع الخام إلى ما يلي :

● استخلاص النيكل الكبريتيدي

يستخلص أكثر من ٩٠٪ من خام النيكل الكبريتيدي بوساطة التعدين الحراري. ورغم وجود عدة طرق لاستخلاص بواسطة التعدين، إلا أنها لا تختلف من حيث الخطوات الرئيسية التي تشمل التحميص، والصهر، والتحويل.

ويوضح شكل (١) أسلوب طرق الإستخلاص بالتعدين الحراري، حيث تبدأ بعمليات التكسير والطحن لفصل جزء كبير من الكبريتيدات عن بعضها البعض، تمهدًا لفصل أكبر جزء من كبريتيد الحديد بالفصل المغناطيسي. ويلي ذلك إضافة الماء للخام الناتج لفصل كبريتيد النيكل من كبريتيد النحاس بالتعويم، حيث يبقى كبريتيد النحاس في القاع لكركاثفته

المعدن	التركيب الكيميائي	نسبة النيكل (%)
١- كبريتيدات بنتلاندیت	(Ni, Fe) ₉ S ₈	٢٤.٢
میلیرات	NiS	٦٤.٧
هیزلیودایت	Ni ₃ S ₂	٧٢.٢
بولیدایمایت	Ni ₃ S ₄	٥٧.٩
سیقینایت	(Co, Ni) ₃ S ₄	٢٨.٩
فایولارایت	Ni ₂ FeS ₄	٢٨.٩
٢- زرنيخات نیکولايت	Ni As	٤٢.٩
رامیلسپیرقايت	Ni As ₂	٢٨.٢
جیرسدورفايت	Ni As S	٢٥.٤
٣- انتمونات بریتابیتایت	Ni Sb	٢٢.٥
سیلیکات و اکاسید فارنیرایت	(Ni, Mg) ₆ Si ₄ O ₁₀ (OH) ₈	٤٧.٢
لیمنیات الحديد والنیکل	(Fe Ni)O(OH).NH ₂₀	كمية قليلة

● جدول (٢) المعادن الرئيسية لفلز النيكل .


معادن البايرهوتيت (Pyrrhotite-Fe₂S₈) والكلاكوبيرایت (Chalcopyrite "CuFeS") لا تقل أهمية كمصدر للنيكل بسبب احتواها على كميات قليلة من الفلز. وتحدد نسبة وجود المعادن الثلاثة المذكورة - بنتلاندیت والبايرهوتيت والكلاكوبيرایت - في الخام الجدوی الإقتصادية لتعدين النيكل، ويأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية خامات كبريتيدية أخرى مثل البيرایت (FeS₂) والكيوبانیت (CuFe₂O₃) والفايولارایت (NiFeS).

توجد خامات النيكل الكبريتيدية في كل من كندا، الإتحاد السوفييتي السابق، وجنوب أفريقيا، وأستراليا، وزيمبابوي، وفنلندا.

● الخامات الأكسجينية

ت تكون خامات النيكل الأكسجينية نتيجة تجوية صخور البريدوتايت (Peridotite) إلى معدن الأوليفين (Olivine) - سيليكات مغنيسيوم حديد - الذي يحتوي على ٣٪ من النيكل. وقبل البدء في عملية

للفلز تتمثل في مقدرتة على التفاعل مع أول أكسيد الكربون عند درجة حرارة ٦٠ م° لإنتاج رباعي كربونيل النيكل - مادة قابلة للتطاير - بتفاعل عكوس، ينتج عنه فلز النيكل وأول أكسيد الكربون عند درجة حرارة ١٨٠ م° وذلك وفقاً لمعادلة التفاعل التالية :

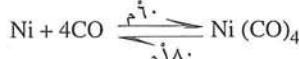

ويستخدم هذا التفاعل للحصول على فلز النيكل النقي. كذلك يعد الفلز مقاوم جيد للتآكل - عند درجات حرارة متوسطة - بفعل الهواء وماء البحر والأحماض غير المؤكسدة، وفضلاً عن ذلك فإن الفلز يقاوم التآكل الذي تسببه المواد القلوية عدا النشار، ولذلك يستخدم في إنتاج الصودا الكاوية.

ومن الخواص الكيميائية الأخرى لفلز النيكل قابليته لامتصاص الهيدروجين، حيث يزداد الامتصاص بارتفاع درجة الحرارة ودرجة نعومة المسحوق، لتكون هيدرات النيكل.

معدن وخامات النيكل

بالرغم من وجود كثير من المعادن التي تحتوى على عنصر النيكل، جدول (٢) إلا أن معادن الكبريتيد والأكسيد تعد أهم المعادن الرئيسية من الناحية الاقتصادية .

● خامات الكبريتيدات


تشكل معادن الكبريتيدات حوالي ٢٠٪ من خامات إنتاج النيكل في العالم، ولكن يقدر انتاجها من الفلز بأكثر من ٦٠٪، حيث ينتجباقي من خامات الأكسيد التي تشكل الغالبية العظمى (٨٠٪) من مصادر خام الفلز.

ومقارنة بالكبريتيدات الأخرى المحتوية على فلز النيكل يعد معدن بنتلاندیت (Pentlandite) أهم مصدر لإنتاج النيكل، حيث يتم منه إنتاج أكثر من ٥٩٪ من فلز النيكل في العالم. وبشكل عام تحتوى خامات الكبريتيدات على ٤٠-٢٪ نيكيل، ٢٪-٤٪ نحاس، ١٠-٢٠٪ حديد، ٢٠٪-٣٠٪ ماغنيسيوم والألミニوم والكلاسيوم. وعلى الرغم من أهمية البنتلاندیت كمصدر أول للنيكل إلا أن

النوعية، ويطفو كبريتيد النيكل مع الرغوة. تبدأ بعد ذلك عملية تحميص خام النيكل الناتج عند درجة $600 - 700$ م° في وجود الهواء، ليتم أكسدة جزء كبير من كبريتيد الحديد المتبقى ضمن الخام حيث أن درجة الحرارة المذكورة لاتسمح بـأكسدة كبريتيدات النحاس والنيكل لـألفة كبريتيد الحديد للأكسدة مقارنة بالكبريتيدات المذكورة. يتم بعد ذلك ضغط الخليط في قوالب للصهر والاختزال في فرن دوار لإنتاج خليط من كبريتيد النحاس والنيكل يطلق عليه المُت (Matte). ينقل الخليط إلى مفاعل محول (Converter) ليتم التخلص من الحديد المتبقى - على هيئة خبث من أكسيد الحديد - بواسطة الصهر عند درجة حرارة 1400 م° وفي وجود الهواء، ويلي ذلك تبريد تدريجي للناتج للحصول على بلورات كبريتيد النيكل والنحاس والنيكل وسبائكها، ثم تخضع البلورات إلى عمليات تكسير وطحن، ليتم فصل كبريتيد النحاس من كبريتيد النيكل بطريقة التعويم المذكورة سابقاً. بعدها يحصل كبريتيد النيكل في وجود الهواء ليتم أكسدته إلى أكسيد النيكل الذي يضاف إليه الكربون مع الكبس والضغط ويحفظ في قوالب ليتم تسخينه لإنتاج فلز النيكل بدرجة نقاوة حوالي ٩٩٪.

● استخلاص النيكل الأكسجيني

يستخلاص النيكل الأكسجيني بشكل عام عن طريق الصهر حيث يتم أولاً إزالة محتوى الخام من الماء (في هيئة ماء حر أو هييدروكسيد)، عن طريق التجفيف عند درجة حرارة 200 م°. ثم يتحول الخام الناتج إلى فرن عند درجة حرارة $800 - 900$ م° لإزالة المزيد من الماء، يلي ذلك صهر الخام عند درجة حرارة أكثر من 1400 م°، ليتم حجز الناتج على هيئة حديد نيكيل (٢٤٪ نيكيل، ٦٪ حديد، ٣٪ كربون، ١٪ نحاس، نسبة قليلة من سيليكون، ١٪ فوسفور)، ويُخضع الخام الناتج إلى عملية تنقية يتم بموجبها إزالة الكربون والكربونات والسيликون والفسفور، يلي ذلك صهر الناتج في وجود الكربون لتحويل الخام إلى كبريتيدات، وال الحديد والنيكل، بعدها يضخ الهواء على مصدره الكبريتيدات ليتم أكسدة الحديد وزالته ليُبقي المُت (٧٥٪ - ٨٠٪ نيكيل، ٤٪ - ١٪

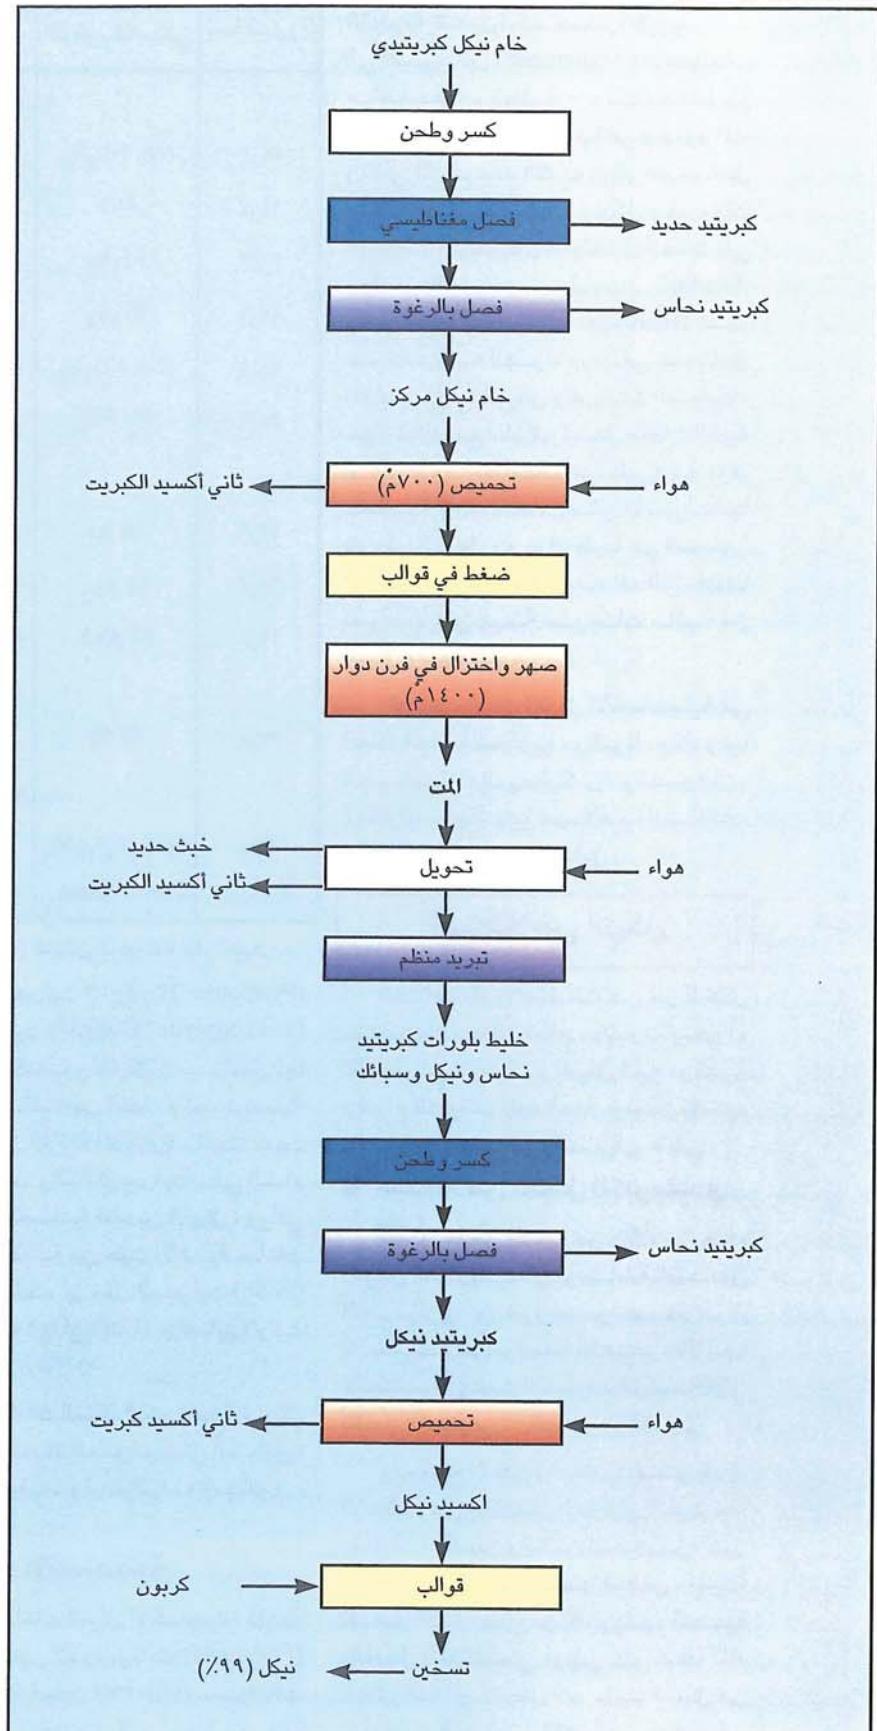

● شكل (١) خطوات استخلاص النيكل من الخامات الكبريتيدية.

النيكل

والحديد، والكروم، ويستخدم خاصة في السبائك غير الحديدية والصلب لتحسين جودتها من حيث المثانة، ومقاومة التآكل، والصلادة وخصائصه الجيدة عند درجات الحرارة العالية.

ويستخدم ٦٠٪ من النيكل في صناعة الصلب المقاوم للصدأ (Stainless Steel) (Stainles Steel) و ١٣٪ لصناعة سبائك النيكل، وقد توسع استخدام النيكل في الصناعة بفضل الخصائص الجيدة خاصة التي يكتبها للسبائك مثل:

- الخواص الميكانيكية الجيدة.
- المقاومة للتآكل في الأوساط الحامضية والقاعدية وفي الجو ومحاليل الأملاح.
- احتفاظه بالمرنة والمقاومة والإستطالة عند درجات الحرارة العالية والمنخفضة.

- خواصه المغناطيسية.
- لونه الفضي الجذاب.

وتشتمل سبائك النيكل ذات النقاوة التجارية في كثير من الاستخدامات الصناعية مثل:

- أجهزة تصنيع الأغذية.
- برامج نقل المواد الكيميائية.
- الأجهزة الإلكترونية.
- أجزاء مكونات الصواريخ والمركبات الفضائية.
- المصابيح القلوية.


ـ المبادرات والعوازل الحرارية.

ـ فضلاً عن ذلك، يضاف إلى النيكل فلزات أخرى لصناعة سبائك ذات صفات جيدة ويوضح جدول (٣) مكونات تلك السبائك واستخداماتها.

الاستخدام	المكونات	السبائك	م
مقاومة التآكل	نيكل، نحاس، وقليل من الحديد	فلز المونيل (Monel metal)	١
المجالات المغناطيسية	نيكل، حديد	سبائك بيرم (Permalloy)	٢
بديل الفضة للزينة والديكور	نيكل، زنك، نحاس	الفضة الألمانية (German Silver)	٣
أدوات المطبخ والأدوات الكهربائية	نيكل، حديد، كروم	النيكروم والクロميبل (Nichrome & Chromel)	٤
مثل المكاوي وألات التحميم	نيكل، المنيوم، حديد، كوبالت	النيكو (Alnico)	٥
الآلات المغناطيسية المنورة	نيكل مع عناصر أخرى	بلاتينيت و أنفار (Platinite & Invar)	٦
فتائل مصابيح الإضاءة	نيكل، كروم، عناصر أخرى	النيكل المتفوق (Nickel Superalloy)	٧
التربينات الصناعية، محركات الطائرات.			

● جدول (٣) مكونات سبائك النيكل وإستخداماتها.

شكل أيونات النيكل (Ni^{2+}) ويتربّس النيكل النقي (Pure Nickel) على المهابط، وذلك حسب التفاعل التالي:

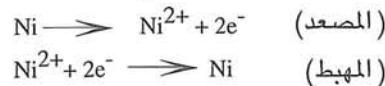

ولضمان إستمرار العملية يتم تبادل المساعد مع المهابط بشكل دوري.

● التقنية الكبرىونيلية

تعتمد فكرة التقنية الكربونيلية على خاصية تفاعل النيكل مع أول أكسيد الكربون عند الضغط الجوي العادي، وعند درجة حرارة منخفضة نسبياً (٤٠-٤٨°C) لتكون غاز رباعي كربونيل النيكل (Nickel Tetracarbonyl)، وتعود أهمية هذا التفاعل إلى أنه تفاعل عكوس عند درجة حرارة (٣٠٠-٤٠٠°C).

والجدير بالذكر أن رباعي كربونيل النيكل سائل متطاير تبلغ درجة إنصهاره (١٩,٣°C)، ودرجة غليانه (٤٢٥°C). ومقارنة بالنيكل فإن أغلب الشوائب الموجودة مع النيكل لا تتفاعل مع أول أكسيد الكربون فضلاً عن أن بعضها مثل الحديد والكوبالت لا تتفاعل بسرعة ولا تكون مواد متطايرة. وعليه يستفاد من التفاعل المذكور لفصل النيكل من شوائب، ثم استرجاعه مرة أخرى على شكل فلز خالص برفع درجة الحرارة إلى (٥٠٠-٦٠٠°C).

استخدامات النيكل

يستخدم النيكل بشكل رئيس في صناعة السبائك حيث يمكن خلطه مع كثير من الفلزات مثل النحاس، والمنجنيز،

الحديد، و ٢٠٪ كبريت ٤، ١٧-٢٠٪ كوبالت) الذي يعالج لاستخلاص النيكل النقي حسب ما هو موضع سابقاً.

ذلك يمكن استخلاص النيكل الأكسجيني عن طريق الصهر المائي، الذي يتم بشكل عام حسب الخطوات التالية:

- تحميص الخام في وجود حامض الكبريت أو الكلور.
- إذابة الناتج بالماء وغسله لاستخلاص محلول كبريتات أو كلوريدات النيكل والكوبالت.

- تحميص الراسب في الخطوة السابقة بالصودا، وإذابة الناتج بحامض الكبريت أو الكلور أو النيتروجين لاستخلاص محلاليل النيكل والكوبالت.

- ترسيب محلاليل النيكل والكوبالت بإضافة كبريتيد الهيدروجين إلى الكبريتيدات، وذلك عند درجة حرارة ١٢٠°C وضغط جوي وفقاً لتفاعلات التالية:



تقنية النيكل

رغم ملاءمة النيكل المستخلص بالطرق المذكورة لكثير من الصناعات، بسبب نقاطه التي تقارب ٩٩٪، إلا أن هناك استخدامات خاصة تتطلب مزيداً من النقاوة للفلز، وفي هذه الحالة يمكن إخضاع الفلز إما للتقنية بالمناخ الكهربائية (Electrolytic Refining) أو التقنية الكربونيلية (Carbonyl Refining).

● التقنية بالمناخ الكهربائية

تجري التقنية بالمناخ الكهربائية بوجه عام في وعاء يحتوى على عدة خلايا منخلية (كهروليتيه) تماؤل كل واحدة منها بخلط من كلوريد وكبريتيد الزنك في وجود عدد من المساعدات (Anodes) المصنوعة من فلز أو مت النيكل، ويتأخّل بين كل مصدرين من المساعد المذكورة مهبط (Cathode) مصنوع من النيكل الصافي. ويتم توصيل التيار الكهربائي بين المساعد والمهابط على التوازي، وعند مروره فإن المساعد تبدأ في الذوبان على